



Fachwerkgiebel West

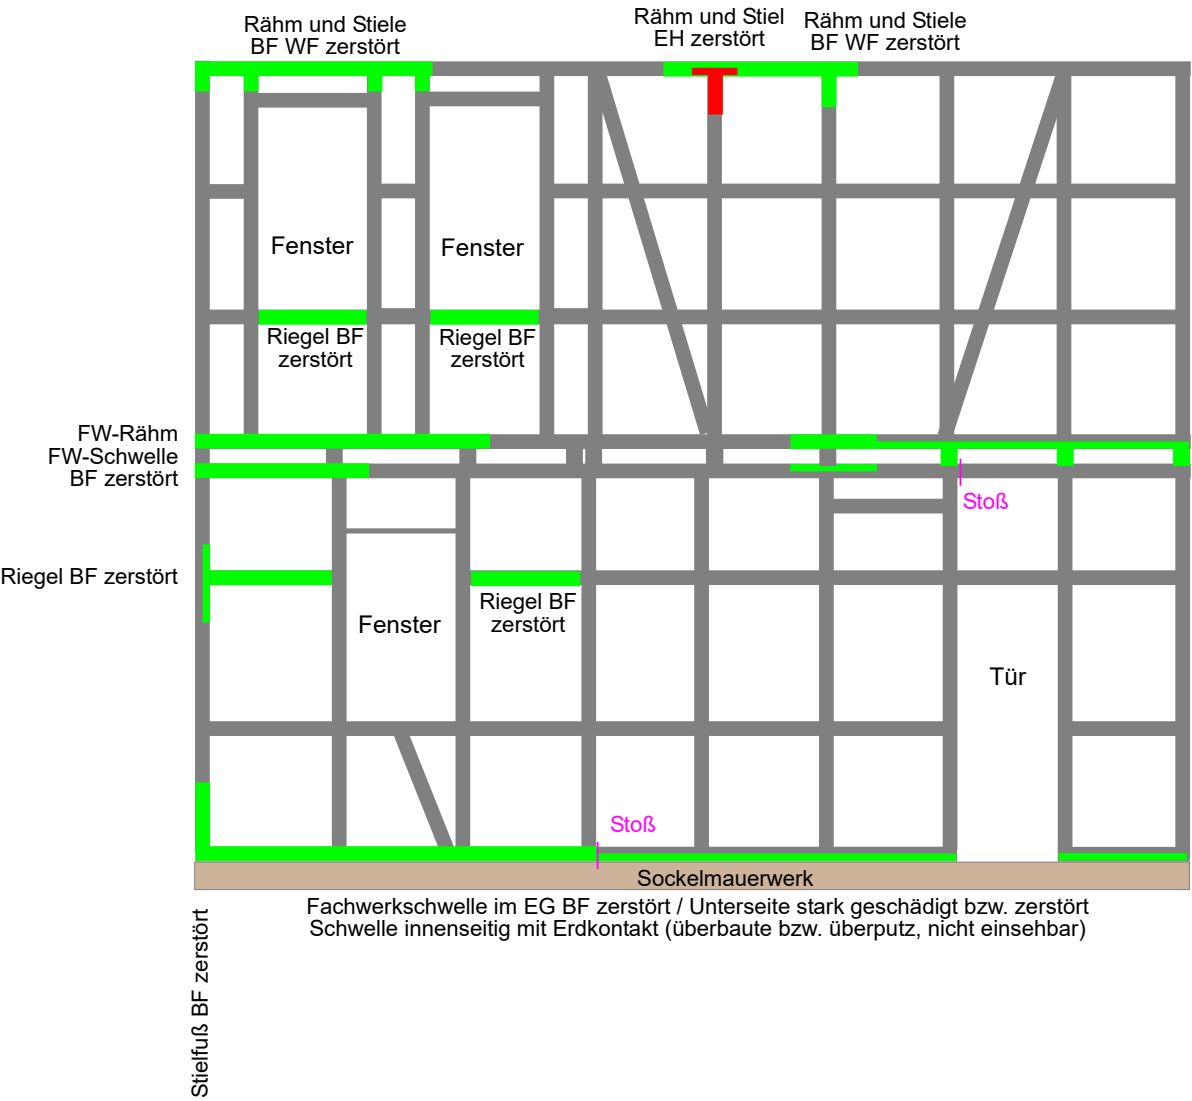

Fachwerkgiebel Ost

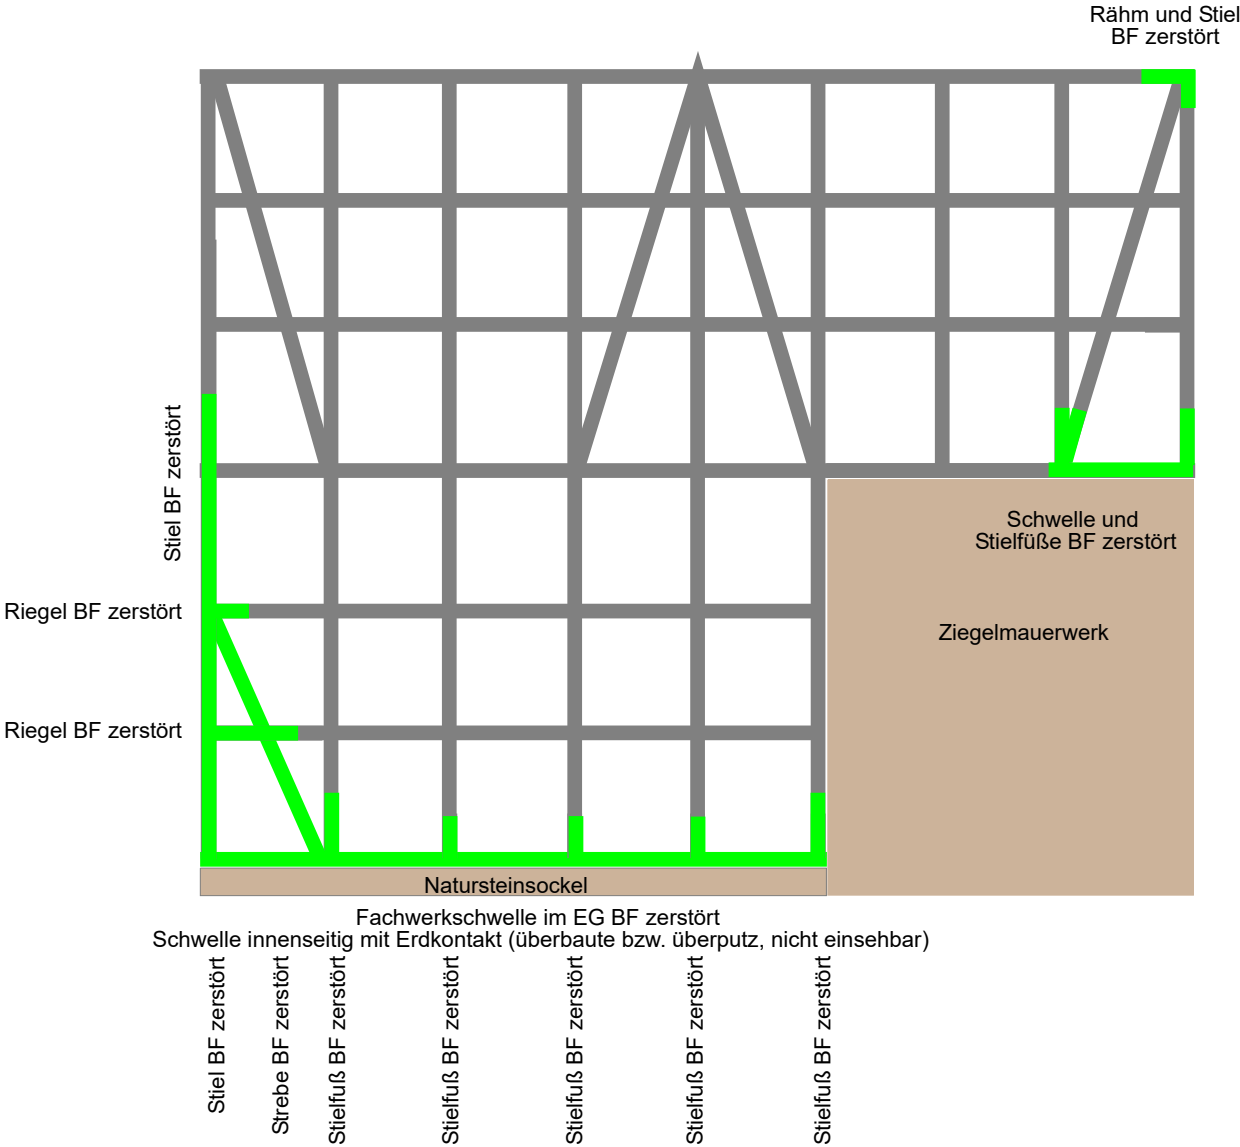

Lageplan



Legende

- pflanzliche Holzzerstörer MF=Moderfäule, BF=Braunfäule, WF=Weißfäule (WP=Weißer Porenschwamm, BKoWS=Brauner Keller- oder Warzenschwamm, HP=Hausporling)
- Schäden durch Larvenfraß tierischer Holzzerstörer (BNK=Bunter Nagekäfer, HB=Hausbock, GNK=Gewöhnlicher Nagekäfer, TK=Trotzkopf)
- Echter Hausschwamm
- 1-2 Angabe der Querschnittsschwächung zerstört bzw. der Schädigungstiefe in cm

Die Fachwerkwände konnten von einem Fassadengerüst aus begutachtet werden. Die Innenflächen der Wände waren zum Zeitpunkt der Begutachtung verputzt, so dass das Fachwerk nicht vollständig einsehbar war. Die dargestellten Untersuchungsergebnisse beschränken sich auf die einsehbaren und gefahrlos erreichbaren Bauteile oder Bereiche. Erfahrungsgemäß sind weitere Schäden an der Holzkonstruktion zu erwarten bzw. können diese nach der Putzentfernung ersichtlich werden.

DEKRA Automobil GmbH  
Industrie, Bau und Immobilien  
Am Junkerswerk 1  
06847 Dessau-Roßlau



FON 0340 / 55 05 216  
FAX 0340 / 55 05 206  
MAIL dietmar.pohl@dekra.com

Objekt: Westendorf 38  
38820 Halberstadt

Inhalt: Schadensfassung  
Fachwerkfassaden Ost und West

Bearbeitet: Dietmar Pohl

Bearbeitet:

Plan übernommen von:  
Konstruktionsskizze unmaßstäblich

Datum: 18.04.2023

Maßstab:  
unmaßstäblich

Bl.-Nr.: 3a