


Fachwerkfassade Süd

Fachwerkrahm und Fachwerkschwelle durch Fäulnis (BF, WF) zerstört
Deckenbalkenköpfe durch Fäulnis zerstört



Lageplan

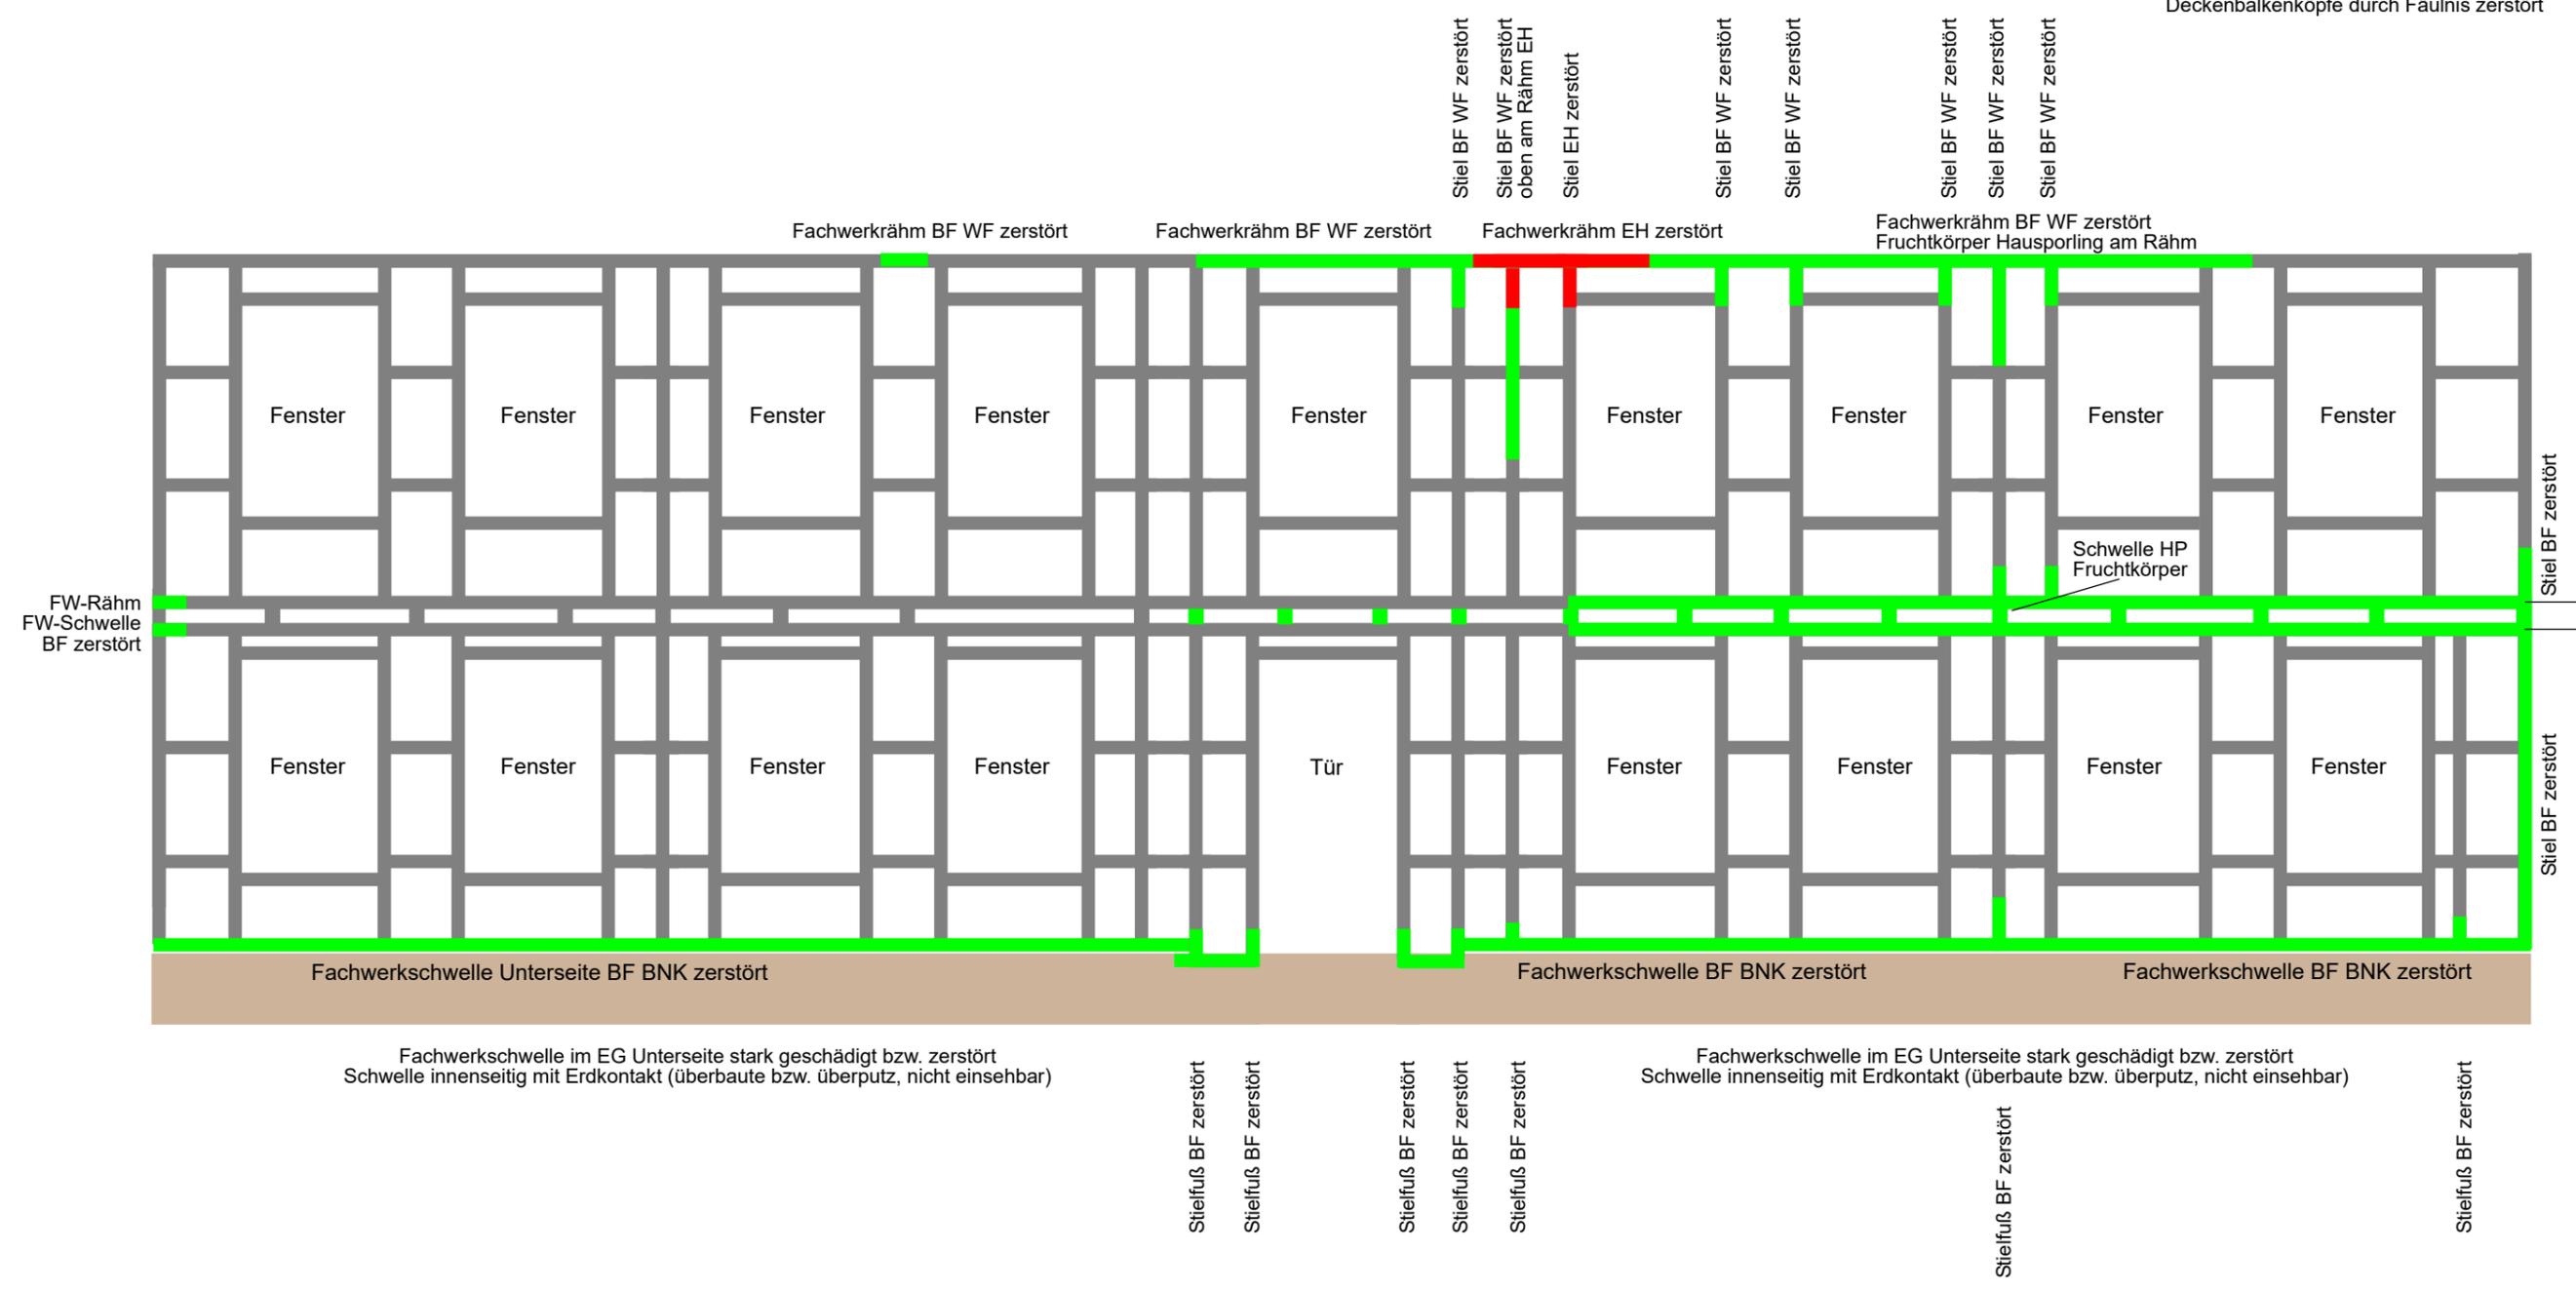

Legende

- █ pflanzliche Holzzerstörer MF=Moderfäule, BF=Braunfäule, WF=Weißfäule (WP=Weißer Porenschwamm, BKoWS=Brauner Keller- oder Warzenschwamm, HP=Hausporling)
- █ Schäden durch Larvenfraß tierischer Holzzerstörer (BNK=Bunter Nagekäfer, HB=Hausbock, GNK=Gewöhnlicher Nagekäfer, TK=Trotzkopf)
- █ Echter Hausschwamm
- 1-2 Angabe der Querschnittsschwächung bzw. der Schädigungstiefe in cm

Die Fachwerkwände konnten von einem Fassadengerüst aus begutachtet werden. Die Innenflächen der Wände waren zum Zeitpunkt der Begutachtung verputzt, so dass das Fachwerk nicht vollständig einsehbar war. Die dargestellten Untersuchungsergebnisse beschränken sich auf die einsehbaren und gefahrlos erreichbaren Bauteile oder Bereiche. Erfahrungsgemäß sind weitere Schäden an der Holzkonstruktion zu erwarten bzw. können diese nach der Putzentfernung ersichtlich werden.

DEKRA Automobil GmbH Industrie, Bau und Immobilien Am Junkerswerk 1 06847 Dessau-Roßlau		
Objekt: Westendorf 38 38820 Halberstadt		FON 0340 / 55 05 216 FAX 0340 / 55 05 206 MAIL dietmar.pohl@dekra.com
Inhalt: Schadens Erfassung Fachwerkfassade Süd		
Bearbeitet: Dietmar Pohl	Bearbeitet:	Plan übernommen von: Konstruktionsskizze unmaßstäblich
Datum: 18.04.2023	Maßstab: unmaßstäblich	Bl.-Nr.: 1a