

Öffnung Elstermühlgraben in Leipzig, Bauabschnitt 3

Grabenabschnitt Elsterstraße-Lessingstraße

Dokumentation: Schurf 4 Wandansicht linke Uferwand

Poniatowskiplan/Grundstück Lessingschule

Schurfabmessungen: Breite: ca. 3 m Tiefe: 2,0 m uGOK

Lage OK Ufermauer: ca. OK Gelände GOK: 108,60 müNN

Beschreibung Wandzustand (visuell):

Material:	freigelegter Wandbereich als Mauerwerk aus Porphyry
Fugen:	Mauerwerksverfugung oberflächlich sichtbar, intakt Fugenbreite überwiegend ca. 2 cm innere Lager-/Stoßfugen nicht sichtbar, Fugenfüllung nicht erkennbar Wurzelbildung ausschließlich oberhalb der Wandkrone
Bemerkungen:	freigelegter Wandbereich in optisch gutem Zustand, bei ca. 2 m unter OK Wand: einzelne Fehlstellen bzw. lockere Verblendung Wandausbildung vermutlich als Trockenmauer Achtung: beim Abteufen von Vertikal-Kernbohrungen waren Wasseraustritte durch Fugen an Wandvorderseite auffällig

Übersicht:

Bild 4.1



Metallzaun auf dem Betonsockel


→ 0,60 OK Betonsockel

→ Auffüllung, Splitt/Schotter
→ 0,00 OK Gelände

→ Verwurzelung an OK Wand
von Auffüllung ausgehend
(Bild 4.2)

→ - 2,00 Schurfsohle

fehlende bzw. lockere
Verblendung
(Bild 4.3)

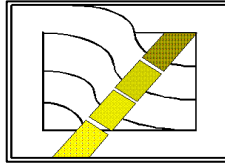

Öffnung Elstermühlgraben in Leipzig, Bauabschnitt 3

Grabenabschnitt Elsterstraße-Lessingstraße

Dokumentation: Schurf 4 Wandansicht linke Uferwand

Poniatowskiplan/Grundstück Lessingschule

Details:

Bild 4.2

Durchwurzelung
aus der Auffüllung



Bild 4.3

Verfugung
überwiegend intakt

deutliche Fehlstellen
in der Verfugung
ausschließlich
in der Schurfsohle

